

# Hromada Technických Problémů

Do roku 2002 vyráběla Škoda Auto čtyřválce s ventilovým rozvodem OHV konstrukčně vycházející z agregátu Škody 1000 MB. Ač tyto motory byly na přelomu milénia již opravdu zastaralé a masivně kritizované za vysokou spotřebu a nevalnou kulturu chodu, tak uživatelům nepřinášely větší servisní starosti a s odstupem času je lze označit za velmi spolehlivé. Jejich tříválcoví nástupci 1,2 HTP naopak zaměstnávají pracovníky servisu více, než by se vzhledem k průměrnému věku a počtu najetých kilometrů slušelo.

text: Martin Vaculík, foto: archív

**N**ejčastější stížností ze strany zákazníků je nepravidelný a nestabilní volnoběh, často již po 50 tisících km. Kolísání volnoběžných otáček není obecně považováno za alarmující stav motoru, čemuž odpovídá i přístup řidičů, kteří s projevenou závadou dálé jezdí.

## Kolísání volnoběhu nepodceňujte

Podobně reagují některé nezasvěcené autodílny, které se problém snaží logicky odhalit v regulaci motoru (ne že by tam nemohl být) spíše než v jeho mechanice. „Již jsme opravovali i motor, u něhož některý z mnoha servisů, jimž dotyčná fabiá prošla, vyvrátil otvor ve škrticí klapce, čímž se podařilo stabilitu volnoběhu na čas obnovit. U této závady přitom jednoznačně

platí, že cím déle se s ní jezdí, tím dražší a náročnější je následná oprava,“ říká Ivan Kasl z firmy Motorservis Kasl specializované na opravy motorů. Příčinou nestabilního volnoběhu totiž nejčastěji je ztráta komprese vinou netěsnosti – nedovírání výfukových ventilů. Tento stav se nejdříve projevuje při nízkých otáčkách, kdy má směs více času uniknout nedovřeným ventilům – po přidání plynu se chod většinou srovná. Podfukování ventilu přitom přináší jeho obrovské tepelné namáhání, které jej po čase deformuje a sedlo také. Výsledkem tak bývají podpálené ventily nejdříve na jednom, poté i na ostatních válcích.

## Nadměrná teplota oleje


Automechanik, vida takovou spoušť, obvykle okamžitě spustí filipiku na

téma neseřízených ventilových vůlí, které se přirozeným zaklepáním časem zmenšily na nulu. Motor 1,2 HTP však má svůj původ v šestnáctistovce Volkswagen a z ní podědil i pro německého výrobce charakteristické samocínné hydraulické vymezování ventilových vůlí. Ivan Kasl na opravovaných hlavách sleduje dva problémy, které mohou být příčinou nedovírání ventilu: Karbonem zcela znehybňená hydraulická zdvihátka a velké vúle ventilu ve dříku, což způsobuje jeho chvění při pohybu a pozdní zavírání.


Problém nám zcela objasnil až Ing. Zdeněk Janda, v komunitě závodníků přezdívaný Mr. Cimbu.



Přeskakování rozvodového řetězu vlivem jeho nadměrného vytahání či nevhodné konstrukce napínáku

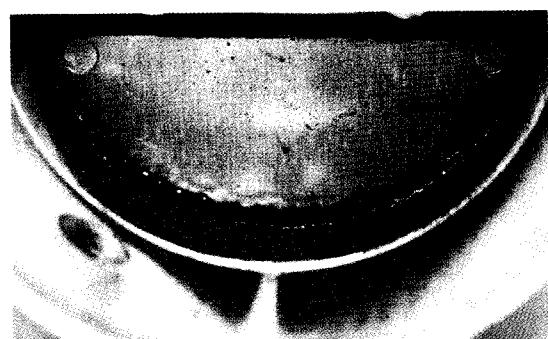

Škrticí klapka zanesená karbonem vinou nevhodného vyuštění EGR ventilu v sání

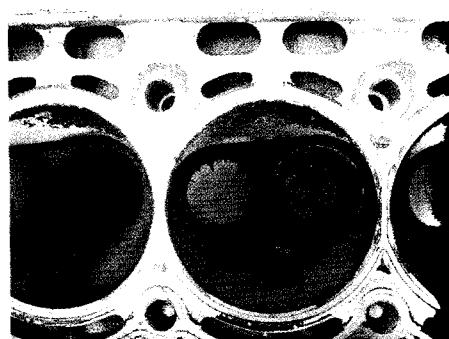

Podpálené výfukové ventily vinou zakarbonovaných hydraulických zdvihátek či příliš velké vúle dříku